


# Procédure de dépannage

Absence de production, mise à jour pour micro onduleur

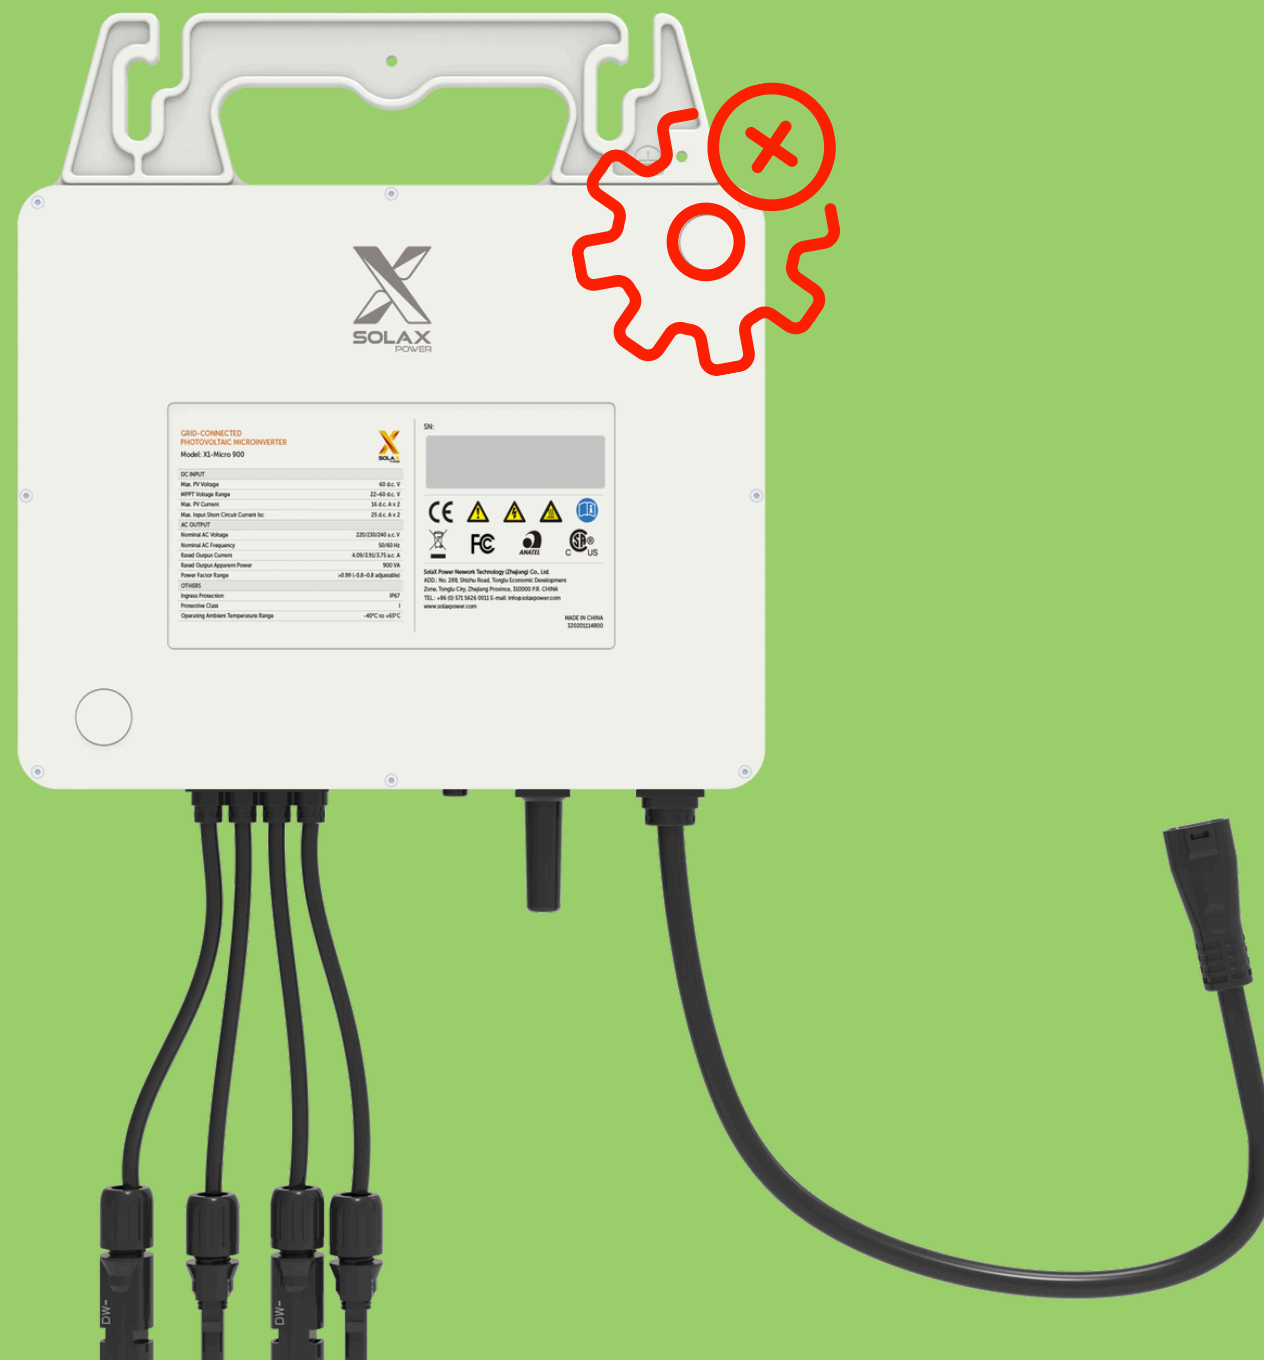

# Un ordinateur est nécessaire pour cette procédure




Demander à recevoir le fichier:  
"Solax-MAJ X1 1000 unzipped"




Téléchargez le sur votre ordinateur



Depuis votre ordinateur,  
connectez vous au Wifi du  
micro onduleur

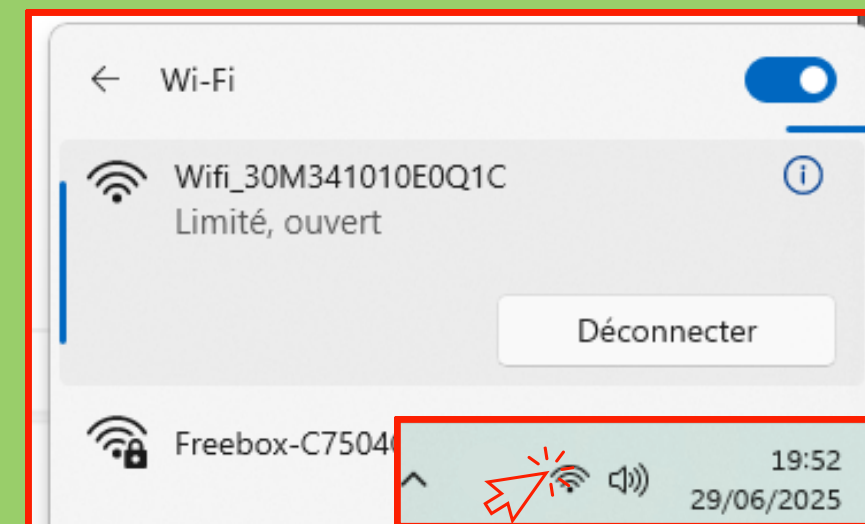

Dans la barre d'URL de votre  
navigateur web tapez:  
**192.168.10.10/system.html**

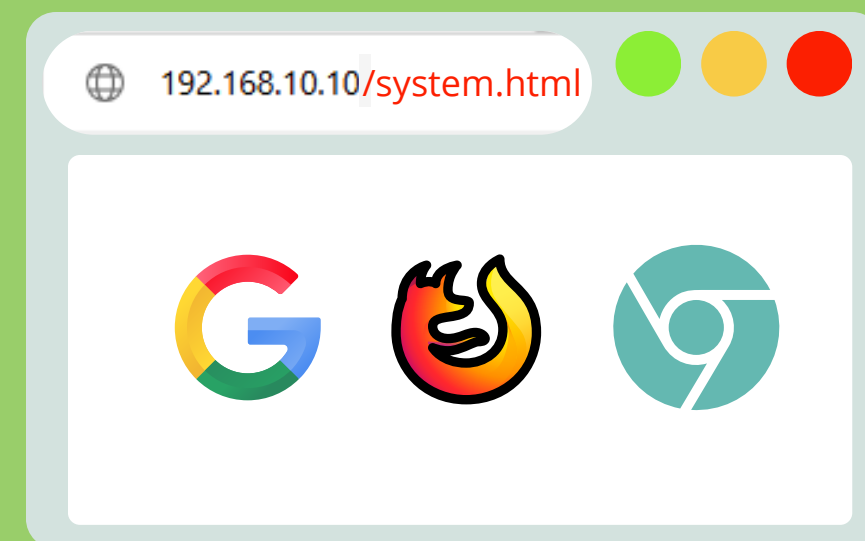

Une fois l'URL correcte, appuyer sur entrer







**1** Une fois sur la page, appuyer sur "choisir un fichier"


**2** Sélectionner le fichier mentionnant le "Wifi". Appuyer sur "start"

**3** Lancer la mise à jour

System	
Firmware Version:	<input type="text" value="002.01"/>
Serial number:	<input type="text" value="30M341010E0Q1C"/>
Connect with router:	<input type="text" value="SolaX_wireless"/>
IP address:	<input type="text"/>
Connect with server:	<input type="text"/>
Update firmware(.usb):	<input type="button" value="Choisir un fichier"/> <input type="text" value="323101049300..._20241202.usb"/> <input type="button" value="Start"/>

 323101049300_Micro_Inverter_WiFi_V008....			02/12/2024 12:00	Fichier USB	940 Ko
 323101053300_X1_Micro_G1_2in1_DSP_V0...		<b>2</b>	03/12/2024 02:17	Fichier USB	378 Ko

Patience jusqu'au "Plantage" de la page



**Désolé, impossible d'accéder à cette page.**


**192.168.10.10** a mis trop de temps pour répondre

Essayez :


- Rechercher des [192 168 10 10](#) sur le web
- Vérification de la connexion
- [Vérification du proxy et du pare-feu](#)

ERR\_CONNECTION\_TIMED\_OUT

Dans la barre d'URL de votre navigateur web tapez:  
**192.168.10.10/login**

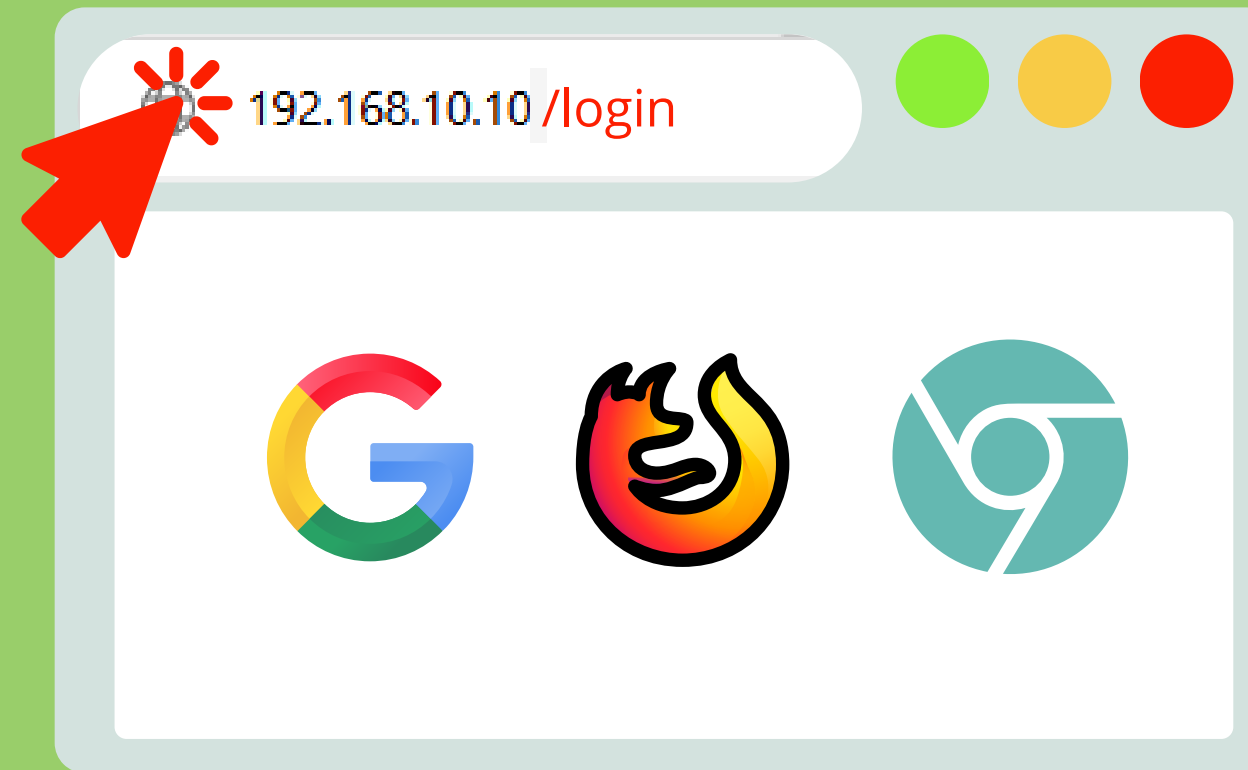

Pour vous connecter, saisissez  
"admin" pour l'identifiant et le  
SN du micro onduleur pour le  
mot de passe.

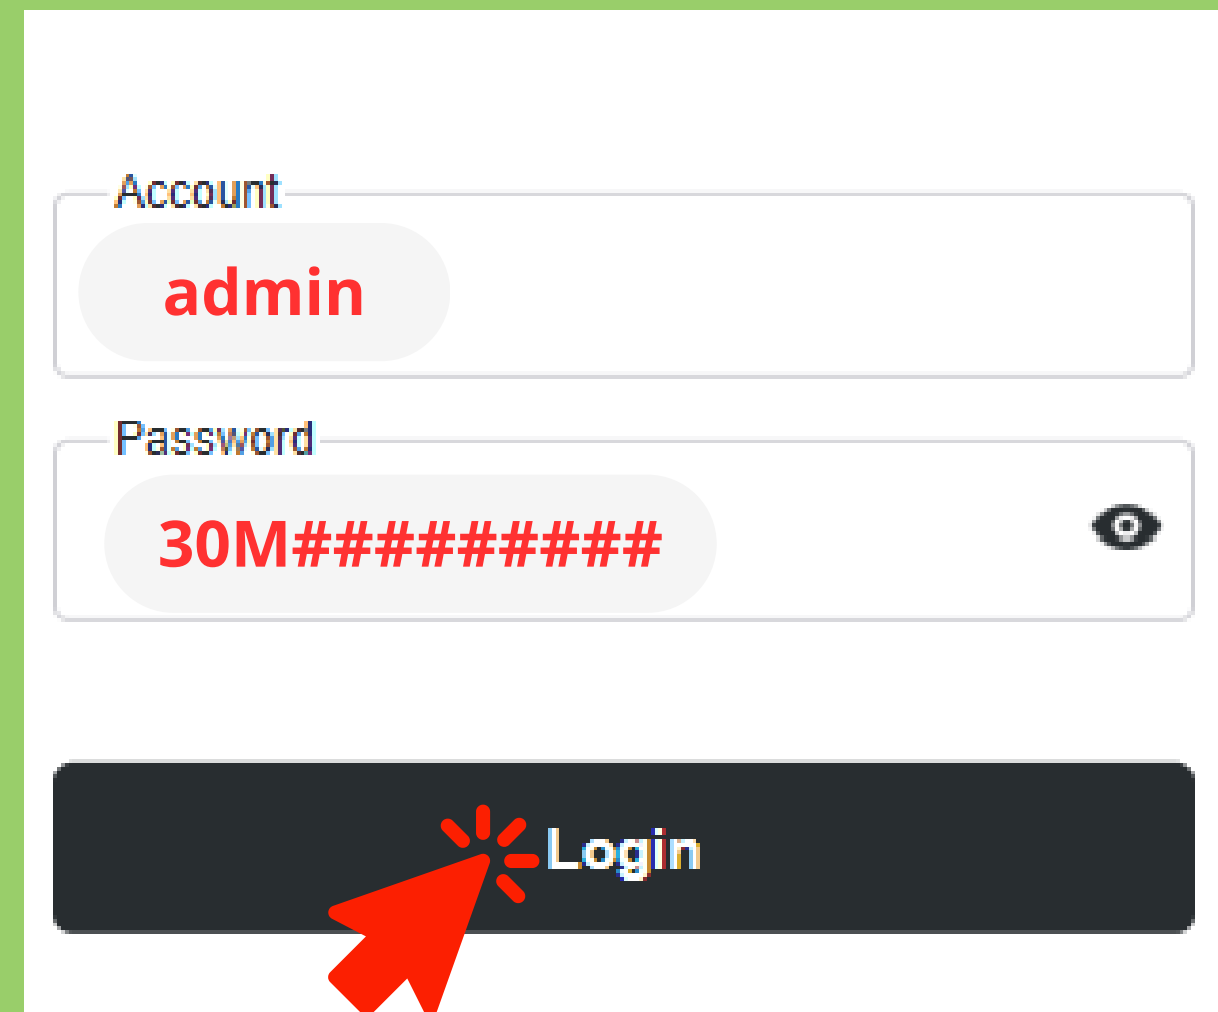

**1** Une fois sur la page, Sélectionner la mise à jour du composant "DSP"


Update firmware(.usb)

DSP

323101053300\_X1\_Micro\_G1\_2in1\_DSP\_V008.0:



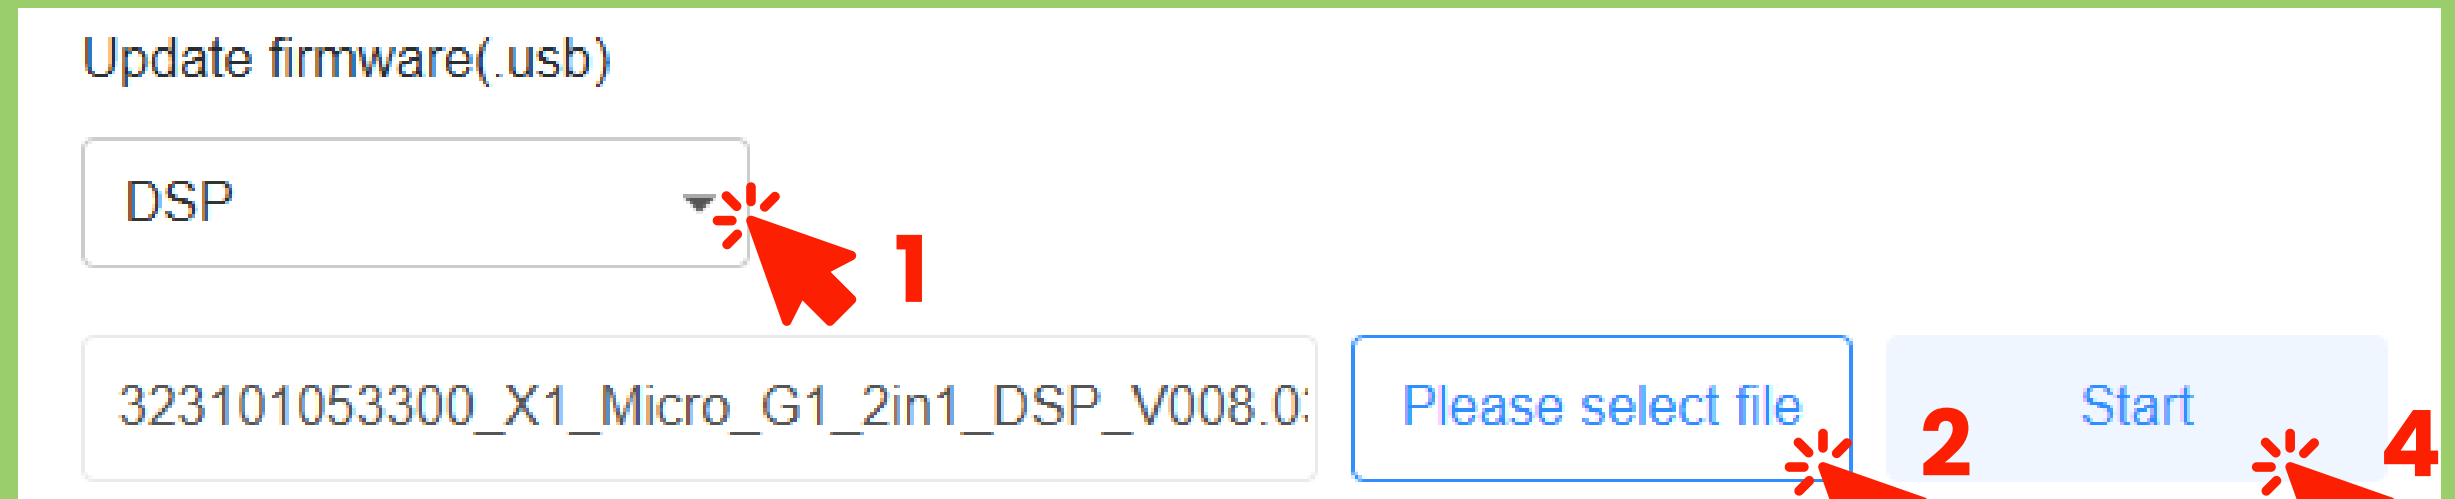

Please select file


Start




**2** Appuyer sur la sélection du fichier de mise à jour

**3** Sélectionner le fichier mentionnant le "DSP"

	323101049300_Micro_Inverter_WiFi_V008....		02/12/2024 12:00	Fichier USB	940 Ko
	323101053300_X1_Micro_G1_2in1_DSP_V0...		03/12/2024 02:17	Fichier USB	378 Ko



**4** Lancer la mise à jour du DSP

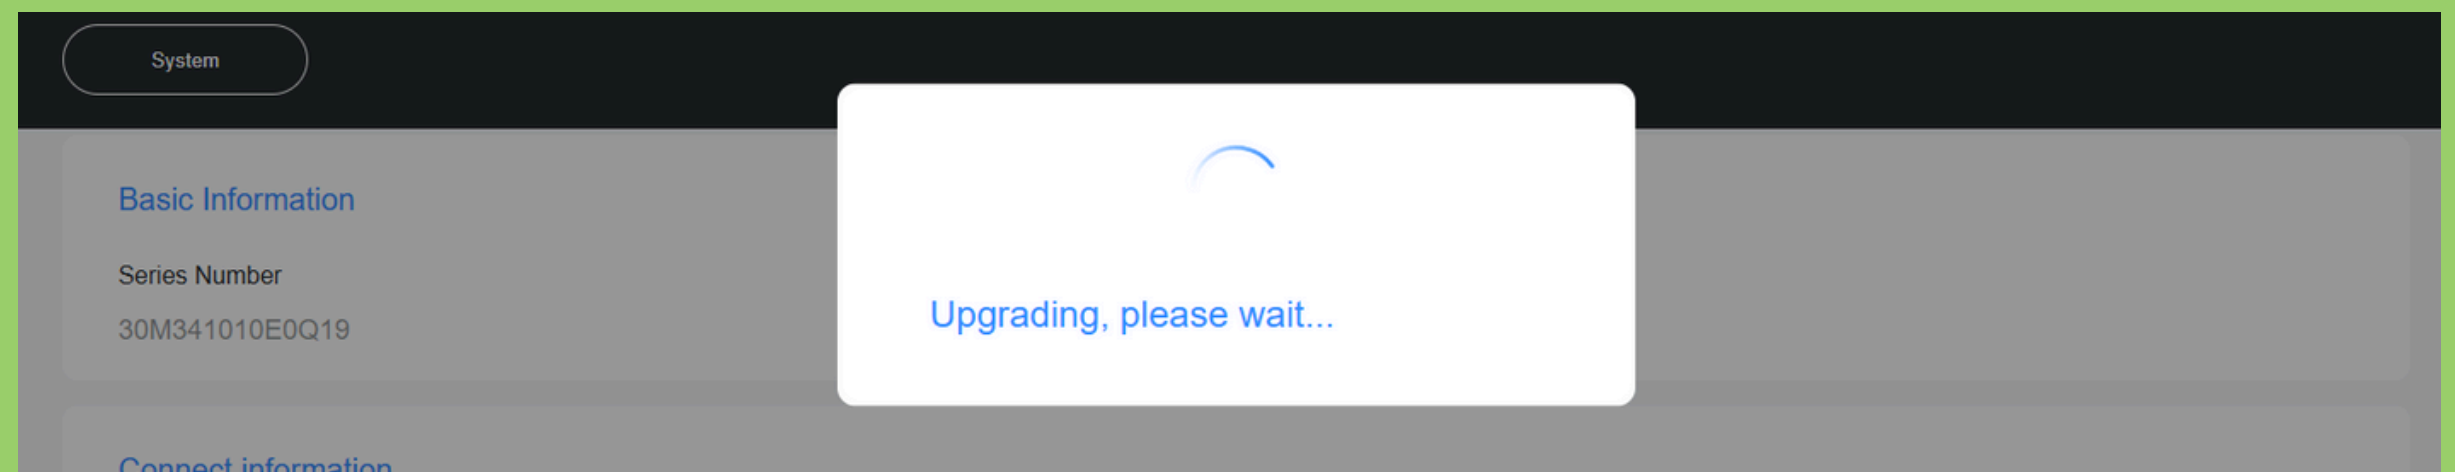

Une animation bleue à lieu, la mise à jour est en cours

Une animation verte à lieu, la mise à jour est réussie

Vous pouvez vous déconnecter du micro-onduleur et vous reconnecter à la box avec l'ordinateur, la procédure est terminée, notifier le SAV du résultat.